

2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Huit (8) arbres à abattre	Un (1) bouleau européen de 19-12 cm en moyenne condition	#2	-Situé dans l'implantation du nouveau stationnement projeté
	Un (1) cèdre occidental de 21 cm en moyenne condition	#3	-Situé dans ou à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée -Situé à proximité de la zone d'excavation pour le nouveau stationnement projeté
	Un (1) cèdre occidental de 20 cm en bonne condition	#4	-Possiblement mitoyen avec le 137 avenue de la Baie-de-Valois (à valider)
	Un (1) cèdre occidental de 26-20 cm en bonne condition	#5	-Si l'arbre est mitoyen, une autorisation de la propriétaire du 137 avenue de la Baie-de-Valois est nécessaire avant d'effectuer l'abattage
	Un (1) érable de Norvège de 40 cm en faible condition	#6	-Mauvaise condition structurale -Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée -Possiblement mitoyen avec le 137 avenue de la Baie-de-Valois (à valider) -Si l'arbre est mitoyen, une autorisation de la propriétaire du 137 avenue de la Baie-de-Valois est nécessaire avant d'effectuer l'abattage
	Un (1) érable de Norvège de 18 cm en faible condition	#8	-Pas d'impact prévu par les travaux -Abattage recommandé en raison de mauvaise condition de santé
	Un (1) érable de Norvège de 41-37-18-9 cm en faible condition	#9	-Possiblement mitoyen avec le 128 avenue Prince-Edward (à valider) -Si l'arbre est mitoyen, une autorisation de la propriétaire du 128 avenue Prince-Edward est nécessaire avant d'effectuer l'abattage
	Un (1) érable de Norvège de 77 cm en moyenne condition	#11	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée -Possiblement mitoyen avec le 129 avenue de la Baie-de-Valois (à valider) - Si l'arbre est mitoyen, une autorisation de la propriétaire du 129 avenue de la Baie-de-Valois est nécessaire avant d'effectuer l'abattage

Tableau sommaire des arbres (suite)


Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Trois (3) arbres et deux (2) haies à conserver et à protéger	Un (1) orme de Sibérie public de 14 cm en bonne condition	#1	-Situé à proximité du stationnement existant à démolir -Situé dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone de construction
	Un (1) érable de Norvège de 44 cm en moyenne condition	#7	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison et galerie projetée
	Un (1) sapin baumier de 10 cm en bonne condition	#10	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle galerie projetée
	Une (1) haie de conifères de moins de 10 cm en bonne condition	#12	-Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée -Mitoyen avec le 129 avenue de la Baie-de-Valois
	Une (1) haie de cèdres entre 5 et 15 cm en bonne condition	#13	
Trois (3) arbres à planter	Trois (3) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos



Photo #1 : Arbre #1

Photo #2 : Arbre #2

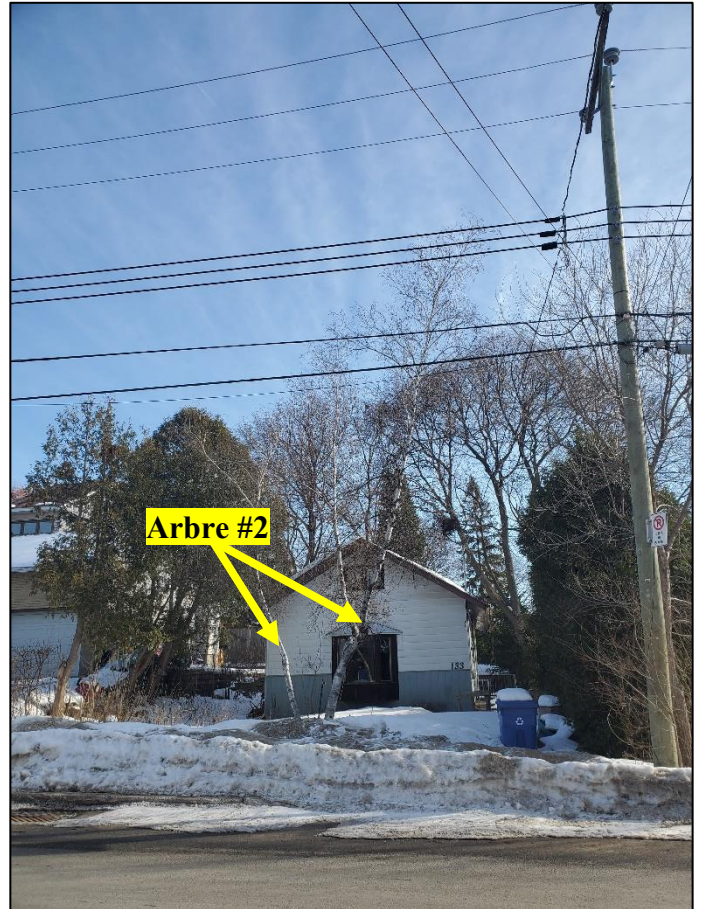

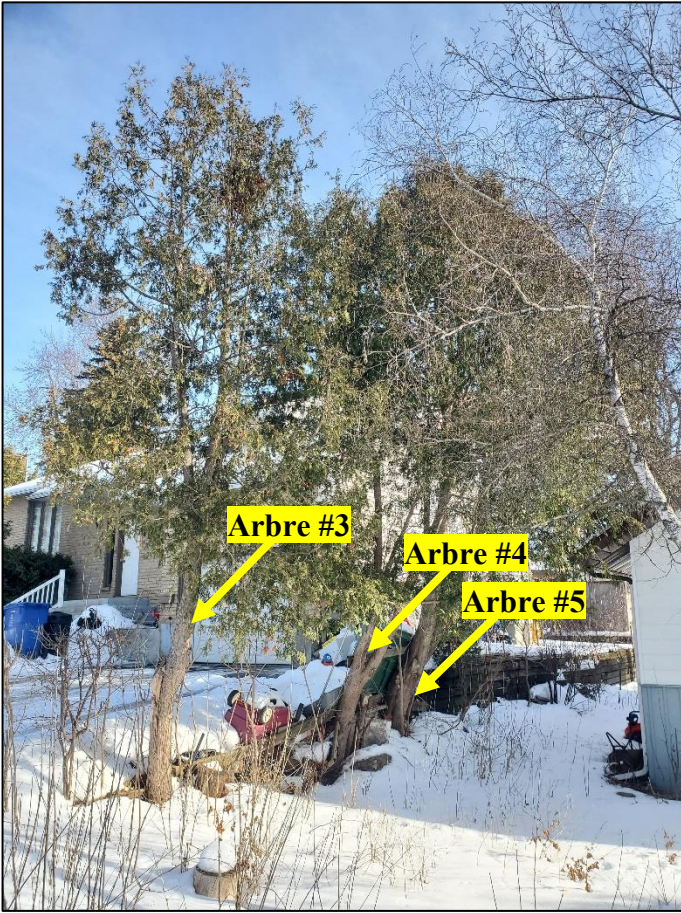


Photo #3 : Arbres #3-4-5


Photo #4 : Arbre #6





Photo #5 : Arbre #6 – vue d'un chancre avancé au tronc

Photo #6 : Arbres #6-7-8
Photo fournie par Xylème, annotations par Chloe Stepanian

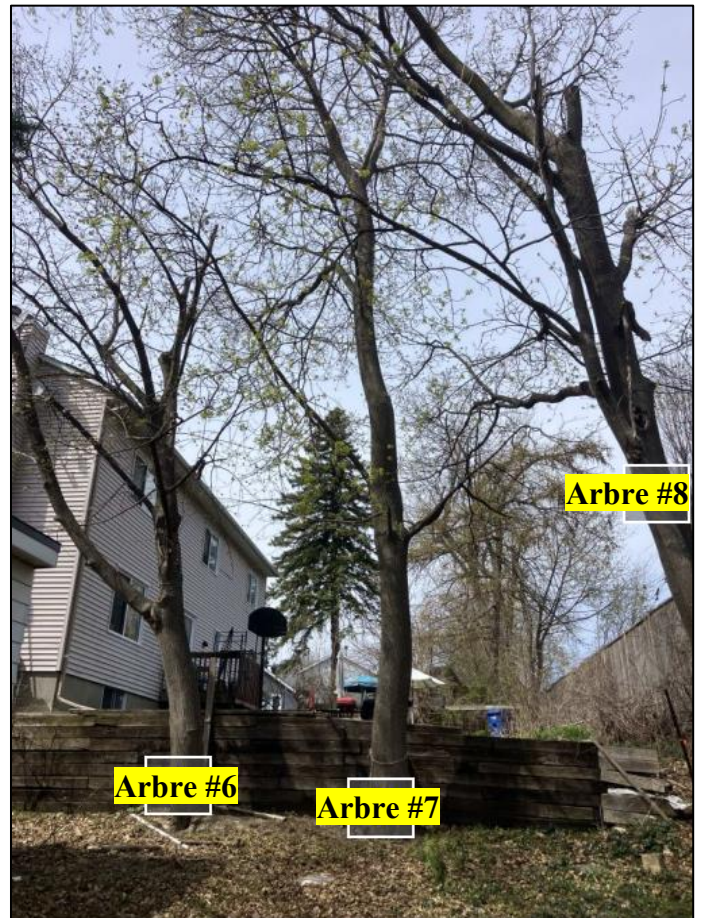

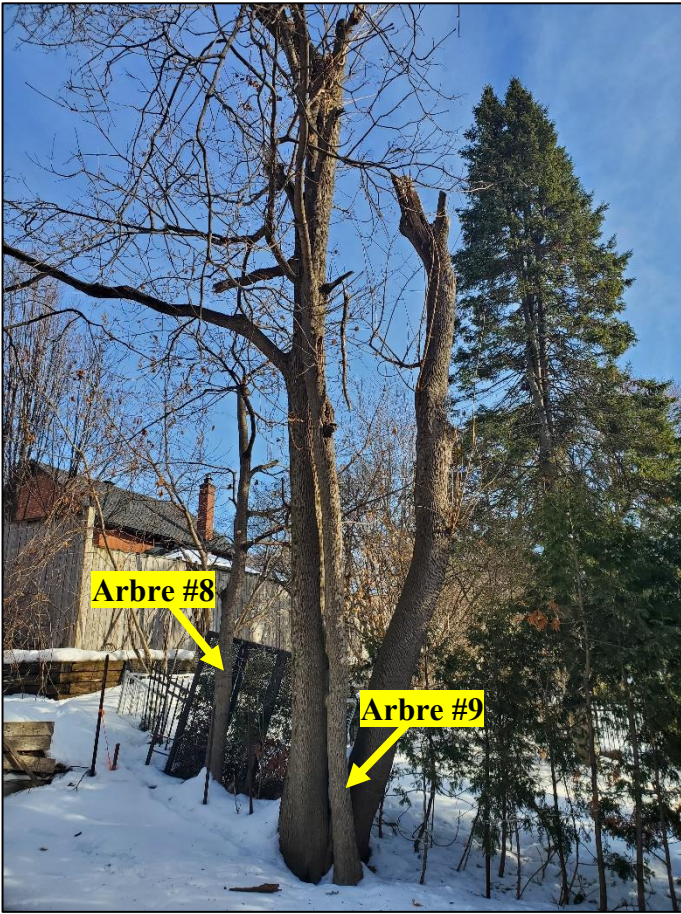


Photo #7 : Arbres #8-9

Photo #8 : Arbres #10-11

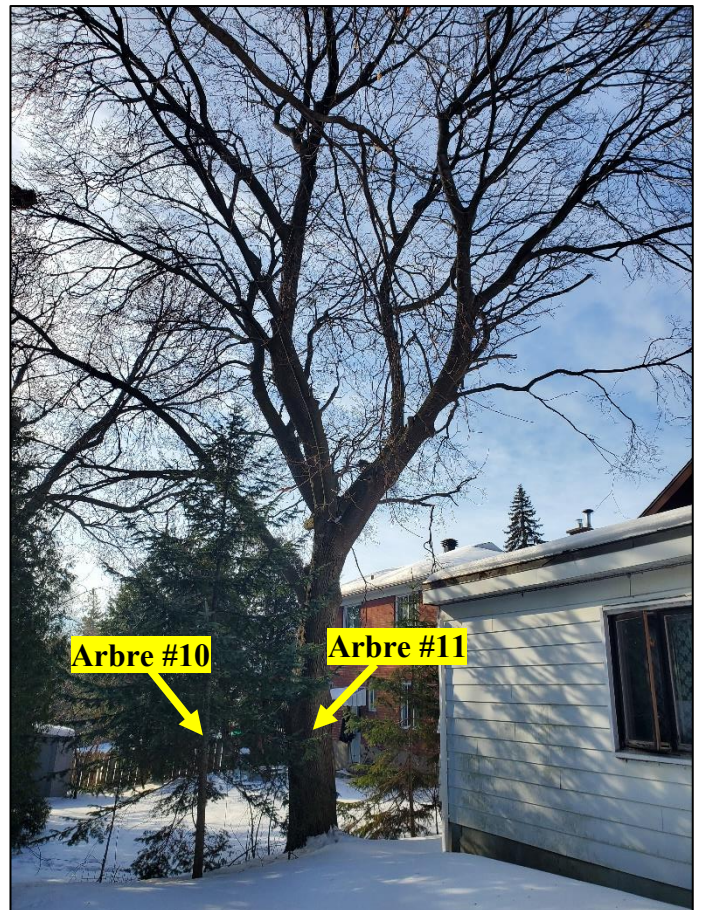




Photo #9 : Haie #12



Photo #10 : Haie #13