


10 avenue Lakeside – PIIA résidentiel – Nouvelle construction

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d’implantation, annotations par

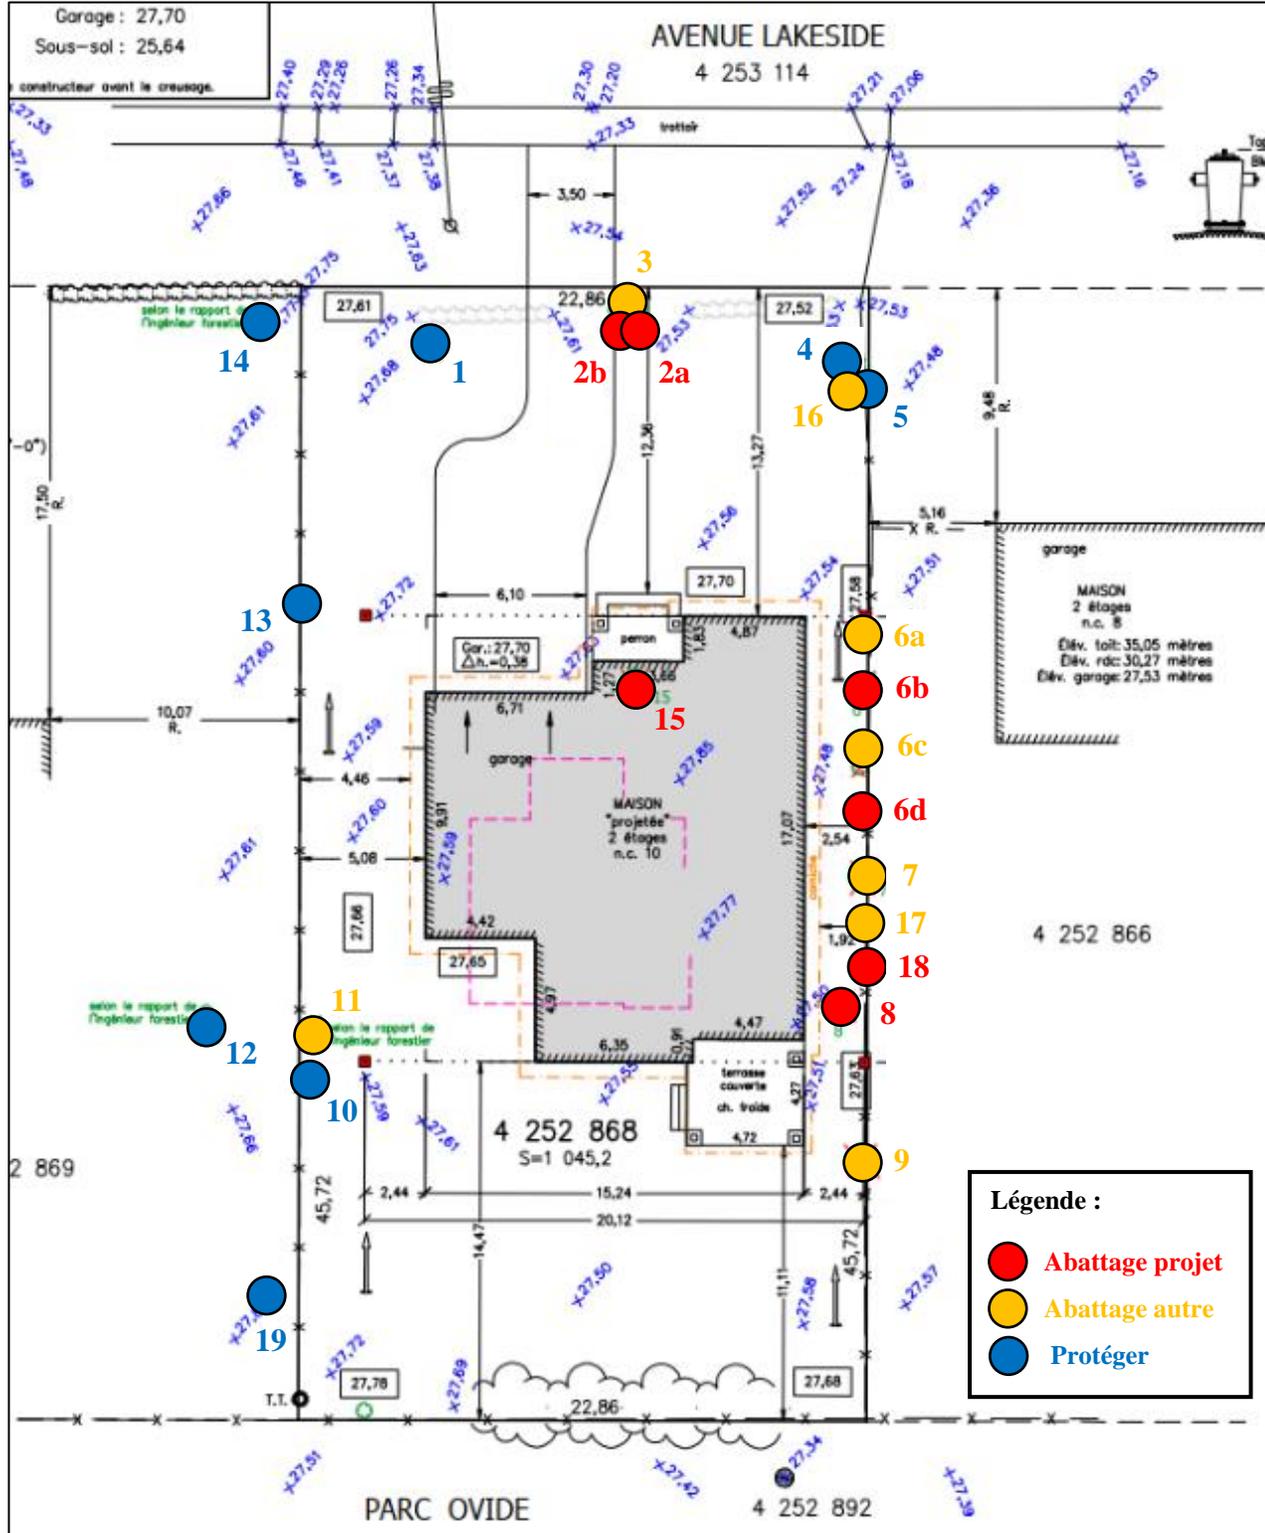

3. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Quinze (15) arbres à abattre	Un (1) érable de Norvège de 22-22 cm en bonne condition	#15	Situé dans l'implantation de la nouvelle maison projetée.
	Un (1) érable de Norvège de 23 cm en bonne condition	#2a	Situés à la limite de l'implantation de la nouvelle entrée charretière projetée.
	Un (1) érable de Norvège de 20 cm en bonne condition	#2b	
	Un (1) érable à Giguère de 23 cm en bonne condition	#6b	Situés à la limite de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée.
	Un (1) orme d'Amérique de 20 cm en moyenne condition	#6d	
	Un (1) érable à Giguère de 20 cm en moyenne condition	#8	
	Un (1) pommier de 14-10 cm en bonne condition	#18	Arbres morts.
	Un (1) frêne mort de 35 cm	#3	
	Un (1) frêne mort de 15 cm	#6a	
	Un (1) frêne mort de 16 cm	#6c	
	Un (1) orme d'Amérique mort de 25-25-25 cm	#7	
	Un (1) frêne mort de 55 cm	#9	
	Un (1) frêne mort de 15 cm	#11	
	Un (1) frêne mort de 14 cm	#16	
	Un (1) orme d'Amérique mort de 10-10 cm	#17	
Huit (8) arbres à conserver et à protéger	Un (1) pin blanc de 59 cm en bonne condition	#1	Situé à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle entrée charretière projetée.
	Un (1) orme d'Amérique de 30 cm en bonne condition	#4	Situés dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux.
	Un (1) orme d'Amérique de 15-15 cm en moyenne condition	#5	
	Une (1) épinette de Norvège de 53 cm en bonne condition situés sur le terrain du 12 avenue Lakeside	#14	
	Un (1) érable de Norvège de 10 cm en bonne condition	#10	Situés à proximité de la zone d'excavation pour la nouvelle maison projetée.
	Un (1) orme d'Amérique d'environ 25 cm en moyenne condition.	#13	
	Un (1) érable argenté d'environ 90 cm en bonne condition	#12	Situés à proximité de la zone des travaux. Situés sur le terrain du 12 avenue Lakeside.
	Un (1) érable de Norvège d'environ 60 cm en moyenne condition	#19	

Six (6) arbres à planter

Au moins six (6) replantations sont exigées à la suite des travaux.

4. Photos

Photo #1 : Vue de la façade de la maison existante et de l'arbre #15



Photo #2 : Vue de la propriété et des arbres #1 et 14